



TINGMÄRGID

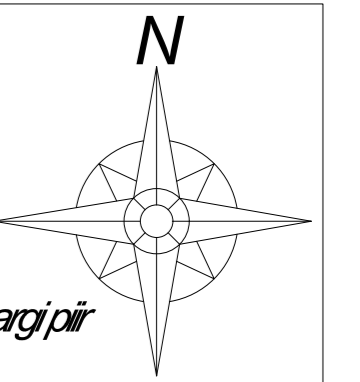

- hoolduskava piir
- kundi piir
- loodus- ja muinsuskaitsealuse pargi piir
- eralise piir
- X** eralise number
- regulaarselt hooldatav/rekonstrueerimata pargitee
- regulaarselt hooldatav/rekonstrueeritud pargitee või kergliiklustee
- hooldatav muruala (hooldada hooldusklass I alusel)
- hooldatav muruala (hooldada hooldusklass II alusel)
- hooldatav aasa-ala (hooldada hooldusklass III alusel)
- hooldatav veekogu/kraav
- hooldust vajav ajaline objekt
- hooldust vajav kaasaegne objekt
- süvendatav, puhastatav ja edasist hooldust nõudev kraav-kanal
- liigniske ala, millele näha ette kiviendusemeetmed
- m "täiustamise" eemaldamise vajadus
- ajaline vee-element (1875. aasta kaardilt)
- ajaline vee-element (1925. a topograafiliselt kaardilt)
- ajalised silikohad (1925. a topograafiliselt kaardilt)
- ajalised teed (1925. a topograafiliselt kaardilt)
- ⊗ vaadete kujundamisel kaaluda puude eemaldamist (soovilikult ettepanek)
- ✗ liivideeriv puu
- ⊗ väärtsilik puu või puude grupp
- ⊗ ohtrik vahvas seisus puu või puude grupp
- ⊗ vārahoolust vajav puu
- ⊗ väärtsilikud hooldust vajavad vaatesektorid

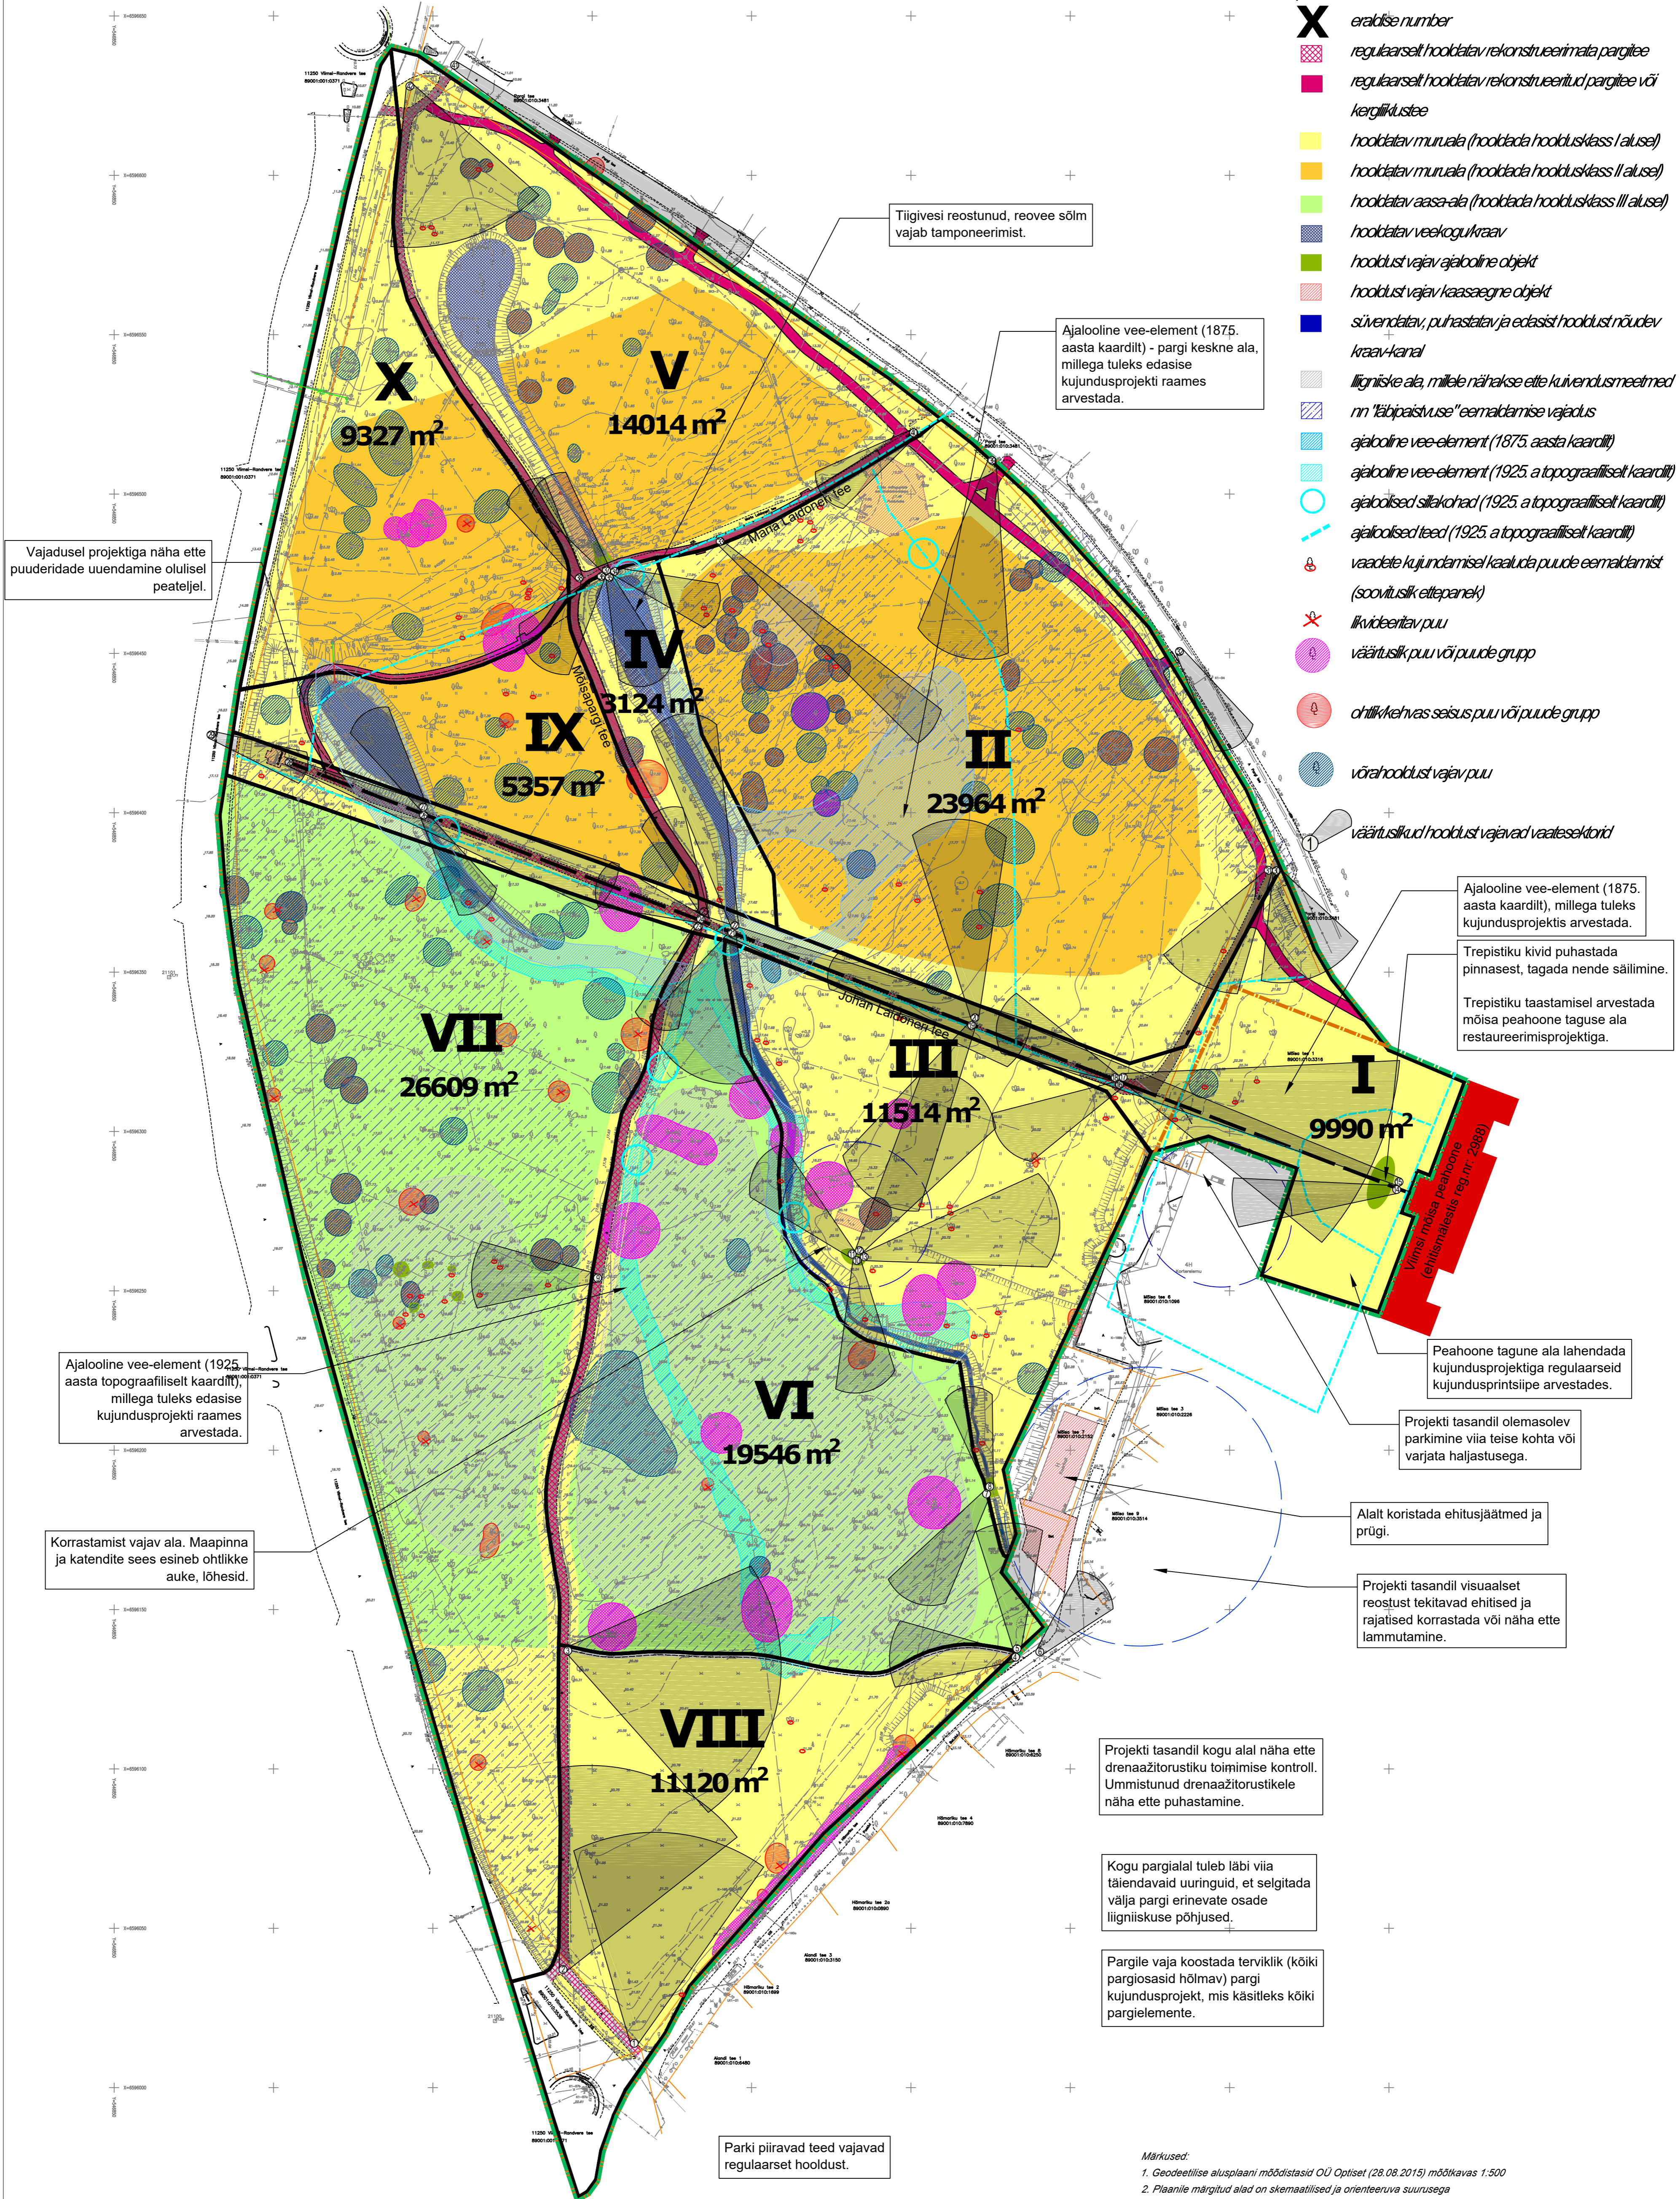

Vajadusel projektiga näha ette puuderidade uuendamine olulisel peateljel.

Tiigivesi reostunud, reovee sõlm vajab tamponeerimist.

Ajalooline vee-element (1875. aasta kaardilt) - pargi keskne ala, millega tuleks edasise kujundusprojekti raames arvestada.

Ajalooline vee-element (1875. aasta kaardilt), millega tuleks kujundusprojekti raames arvestada.

Trepistiku kivid puhastada pinnasest, tagada nende säilimine.
Trepistiku taastamisel arvestada mõisa peahoone taguse ala restaureerimisprojektiga.

Viimsi mõisa peahoone (ehitismärgis reg nr 2988)

Peahoone tagune ala lahendada kujundusprojektiga regulaarseid kujundusprintsipe arvestades.

Projekti tasandil olemasolev parkimine viia teise kohta või varjata haljastusega.

Alalt koristada ehitusjätmed ja prügi.

Projekti tasandil visuaalselt reostust tekitavad ehitised ja rajatised koristada või näha ette lammutamine.

Projekti tasandil kogu alal näha ette drenaažitorustiku toimimise kontroll. Ummistunud drenaažitorustikele näha ette puhastamine.

Kogu pargialal tuleb läbi viia täiendavaid uuringuid, et selgitada välja pargi erinevate osade liigniiskuse põhjused.

Pargile vaja koostada terviklik (kõiki pargiosasid hõlmav) pargi kujundusprojekt, mis käsitleks kõiki pargielemente.

Parki piiravad teed vajavad regulaarset hooldust.

Ajalooline vee-element (1925. aasta topograafiliselt kaardilt), millega tuleks edasise kujundusprojekti raames arvestada.

Korrastamist vajav ala. Maapinna ja katendite sees esineb ohtlikke auke, lõhesid.

Märkused:

1. Geodeetilise alusplaanid moodustasid OÜ Optiset (28.08.2015) mõõtkavas 1:500
2. Plaanile märgitud alad on skemaatilised ja orienteeruva suurusega
3. Plaan on loetav koos hoolduskava seletuskirjaga

Maastikuarhitektuuri Büroo OÜ		Töö nimetus:	Viimsi mõisa pargi hoolduskava
Kontaktid:	Postiaadress Lai 1-4, 51005 Tartu	Objekti aadress:	Viimsi mõisa park, Viimsi alevik, Harku vald, Harju maakond
Tegevusluba:	MTR EP 10767406, VS 264/2006-E	Plaanid nimetus:	Hooldusplaan
Yastutav maastikuarhitekt:	Valdeko Lukken	Töö nr:	01HK17 Mõõtkava: 1:1000
Maastikuarhitekt:	Kreeta Sipelgas	Kuupäev:	08.05.2017 Plaanid nr: 5
Maastikuarhitekt:	Laura Andla		